ナトリウム機器ステンレス鋼溶接部の欠陥数密度評価

原子力機構	豊田	晃大	Kodai TOYOTA	Member
原子力機構	橋立	竜太	Ryuta HASHIDATE	Member
原子力機構	矢田	浩基	Hiroki YADA	Member
原子力機構	高屋	茂	Shigeru TAKAYA	Member
原子力機構	宮越	博幸	Hiroyuki MIYAKOSHI	Non-member
原子力機構	加藤	章一	Shoichi KATO	Non-member

Evaluation of Defect Number Density in Sodium Equipment Stainless Steel Welds

Probabilistic fracture mechanics (PFM) evaluation requires information on the probabilistic distributions of the number and size of initial defects, material properties such as crack growth rate due to fatigue and creep, and load to evaluate the failure probability of components. In this study, ultrasonic testing was conducted on the welds of the test equipment used in the research and development of fast reactors, and the number and size of defects were evaluated. The results could be used as conservative values of initial defects, and the values related to initial defects for PFM evaluation of FBR components were examined.

Keywords: Fast reactor, PFM evaluation, Non destructive inspection, Ultrasonic testing, Sodium equipment

1. はじめに

確率論的破壞力学(PFM, Probabilistic Fracture

Mechanics)は、構造機器や構造物の欠陥存在位置、亀裂 の進展速度、荷重、構造物の使用温度や雰囲気等の破壊 現象に関する因子を確率変数として扱うことで破壊が発 生する頻度(破損確率)を評価するものである。PFM評 価では破壊現象に関連する因子が持つばらつきを単純に 積算するのではなく、因子(確率変数)を相互的に評価 するため、最終的な評価結果が過度に保守的になりにく いという特徴がある。PFM評価で用いられる代表的な確 率変数として、以下の①~⑤等が挙げられる[1]。

- ① 初期欠陥分布
- ② 供用前検査 (PSI)、供用期間中検査 (ISI) による 亀裂の検出
- ③ 亀裂の進展速度
- 破壊靱性値等の破壊強度特性
- ⑤ 荷重の値や繰り返し数

例えば初期欠陥分布であれば、機器の溶接部に対して行

った欠陥の数密度や寸法のデータをできるだけ正確にイ ンプットする必要がある。

高速炉は沸点の高いナトリウムを冷却材に用いること で、ナトリウム機器内部の内圧を低く抑えることがで き、薄肉の機器設計が可能であるという特徴がある。た だし、高温ナトリウムとの接液による腐食やクリープを 考慮し、ナトリウムと接液する構造材料には SUS304、 316FR 鋼[2]といったオーステナイト系ステンレス鋼が主 要構造材料として挙げられる。

オーステナイト系ステンレス鋼溶接部における初期欠 陥分布の公開データとして、Chapman らによってまとめ られた例などはあるものの[3,4,5]、初期欠陥分布や検査 による亀裂検出確率のデータを蓄積することで、PFM 評 価に用いる確率変数の精度を向上させていくことが重要 である。

よって本研究では、高速炉研究開発に使用された試験 装置の溶接部に対し超音波探傷(UT)を実施し、欠陥 の個数及び寸法等のデータを取得することとした。さら に、取得した欠陥の個数や寸法等のデータと Chapman らが提唱したモデルの値を比較した。

2. 高速炉用ナトリウム機器の欠陥分布測定

連絡先:豊田晃大、〒311-1393 茨城県大洗町成田町 4002 番地、日本原子力研究開発機構、 E-mail: toyota.kodai@jaea.go.jp

欠陥分布の測定対象機器は、構造物熱過渡強度試験装置(TTS)の高温ヘッドタンク(図1)とした。TTS は、運転時間延べ約42,000時間、定格条件となる高温試 験時間が延べ約28,000時間に達する大型ナトリウム試験 装置である。運転時の平均的な温度は、高温系で約 600 ℃(最高650 ℃)である。高温ヘッドタンクは SUS304 製、公称板厚が13 mm のナトリウム機器であ る。

TTS の高温ヘッドタンク溶接部に対し、UT を実施し 欠陥分布の測定を行った。オーステナイト系ステンレス 鋼に対する UT では、材料組織中の柱状晶が検査精度に 影響を及ぼすことが考えられる。よって本研究では、 UT の結果から代表箇所を選定し、マイクロフォーカス X線 CT[6]を用いた高精度の測定も実施した。

2.1 超音波探傷による欠陥分布測定方法

ナトリウムは常温で固体状態であるため、ナトリウム タンクを含めたナトリウム機器にはヒータや熱電対、保 温材が取り付けられている。TTS 高温ヘッドタンクも同 様にヒータ、熱電対がスポット溶接で取り付けられてお り、その上から保温材を装着した機器である。UT に際 し、保温材、ヒータおよび熱電対を取り除いたのち、 UT 装置の探触子を走査させるために溶接線から±10 cm 程度の範囲でサビやバリを除去した。

高温ヘッドタンクには図2に示す通り、タンク周方向 の溶接線が3本、タンク軸方向の溶接線が2本存在す る。UTによる高温ヘッドタンク溶接部の欠陥分布測定 は、図2に示す高温ヘッドタンクの溶接線のうち、一部 探傷不可範囲を除くすべて(合計約15.6 m)に対し測定



Fig.1 Appearance of the high temperature head tank



Fig.2 Weld line of high temperature head tank

屈折角45°の探触子を用いた。接触触媒はソニコート で、標準試験片はSTB-A1とした。対比試験片には板厚 中央部および、板厚方向に表面から5mmの位置にφ3.0 の穴が付与ものを、距離振幅補正(DAC)曲線作成に用 いた。UTはJEAC 4207 (2016)に準拠して実施したほ か、欠陥の検出率をできるだけ高くするため[7]、作業は 非破壊検査レベル3技術者の監督の下で、非破壊検査レ ベル2および非破壊検査レベル3技術者が行った。

2.2 マイクロフォーカス X 線 CT による欠陥分布測 定方法

前述の通り、オーステナイト系ステンレス鋼に対する UT では、材料組織中の柱状晶が検査精度を低下させる ことが懸念される。よって本研究ではUT による欠陥分 布測定を実施したのち、測定結果から代表箇所を選定し マイクロフォーカス X線 CT を実施することで、オース テナイト系ステンレス鋼に対する UT 結果の精度を確認 することとした。

マイクロフォーカスX線CTによる測定を実施する部 位として、以下の部位を選定した。選定した部位を図3 および表1に示す。

- ・周方向溶接に対するUTでピークが検出された部位、ただしUTで欠陥が検出されなかった場合はエコー高さが最大となった場所(図3および表1中の①)
- ・軸方向溶接に対する UT でピークが検出された部 位、ただし UT で欠陥が検出されなかった場合はエ コー高さが最大となった場所(図3および表1中 の②)
- T字溶接部(図3および表1中の③)
- ・余盛高さが最大の部位(最終溶接線、図3および表 1中の④)
- ・高温ヘッドタンク製作時の放射線探傷(RT)でブローホールが検出された部位(図3および表1中の ⑤、⑥、⑦)※ただし、高温ヘッドタンク製作時のRTでは、図3および表1中の⑤~⑦の区間(約50 cm)にブローホールが検出されており、図3および表1中の⑤、⑥、⑦すべてにブローホールが存在するという意味ではない。

マイクロフォーカス X 線 CT の測定箇所を選定したの ち、プラズマ溶断により測定対象の周囲を切断した。た だし、プラズマによる熱影響を避けるために対象の溶接 線から±25 cm 以上離れた場所を切断した。プラズマ溶 断による切断後はワイヤーカット等の手法により溶接線



Fig.3 The part of the high-temperature head tank selected to perform microfocus X-ray CT

Table 1 Specimen number and location of specimen

	collection					
Sp	ecimen Number	Specimen Description				
1	HET-01	Part having the highest UT signal in circumferential welds				
2	HET-02	Part having the highest UT signal in longitudina welds				
3	HET-03	T-shaped welding area				
4	HET-04	Part where the height of excess weld metal is highest				
5	HET-05	Part where a blowhole detected by RT might exist (1)				
6	HET-06	Part where a blowhole detected by RT might exist (2)				
1	HET-07	Part where a blowhole detected by RT might exist (3)				

の周辺以外を除去し、試験片を作製した。

試験片を作製したのち、マイクロフォーカスX線CT を実施し、欠陥分布測定を行った。マイクロフォーカス X線CTでは、X線発生器とX線検出器の間に試験片を 設置し、ステージ上で試験片を回転させて様々な角度か ら透過像を撮影することで(図4)、試験片の内部を三次 元的に可視化することができる。欠陥分布の測定は、マ イクロフォーカスX線CTによって取得された3Dデー タをもとに行った。欠陥は検査員が目視にて判断、計数 し、サイズおよび位置は画像データ(3D画像データ) から測定した。

3. 欠陥分布測定結果

高温ヘッドタンクに対するUTの結果、欠陥は検出さ れなかった。UTの結果に対し、材料組織中の柱状晶の 影響を精査するために図3および表1に示す代表箇所に 対しマイクロフォーカスX線CTを実施した。ただし、 タンク周方向溶接とタンク軸方向溶接ではUT結果でエ コー高さが最大となった部分から試験片を採取した。

マイクロフォーカスX線CTの結果を表2に示す。測定の結果、高温ヘッドタンク製作時のRTでブローホールが検出された箇所において、最大で直径1mm程度の



Fig.4 Microfocus X-ray CT measurement

ブローホールが検出された(図5)が、それ以外の部位 では欠陥がないことが分かった。本測定で検出された欠 陥はいずれもブローホールであり、亀裂は検出されなか った。検出されたブローホールは JIS 規格(JIS Z 3106) 上、有意な欠陥と判定されるものではなかった。測定結 果が高温ヘッドタンク製作時の RT 結果と一致している ことから、ブローホールは高温ヘッドタンクの施工時に 導入されたものであり、材料や使用環境に由来するもの ではないと推察される。

UT は微小な球状の欠陥を検出しにくいという特徴が ある[8]。ブローホールは球状の欠陥であり、本研究で測 定されたブローホールは直径が最大で約1mmであるこ とを考慮すると、材料組織中の柱状晶の影響の有無に関 わらず本測定における UT によるブローホールの検出は 困難であったといえる。UT による測定結果では欠陥指 示がなく、オーステナイト系ステンレス鋼における材料 組織中の柱状晶が UT での欠陥検出精度に及ぼす影響を 精査できなかった。代表箇所に対するマイクロフォーカ ス X線 CT による測定でも亀裂が検出されなかったこと から、高温ヘッドタンク溶接部には亀裂は存在していな かった可能性が高い。

材料組織中の柱状晶が欠陥検出精度に与える影響を調 査するためには、今後模擬亀裂を導入したオーステナイ ト系ステンレス鋼に対しUTを実施することが必要であ る。

Table 2 Results of microfocus X-ray CT

Specimen Number		Specimen Description	Result	
1	HET-01	Part having the highest UT signal in circumferential welds	-	No defects
2	HET-02	Part having the highest UT signal in longitudinal welds	-	No defects
3	HET-03	T-shaped welding area	-	No defects
4	HET-04	Part where the height of excess weld metal is highest	-	No defects
5	HET-05	Part where a blowhole detected by RT might exist (1)	φ0.5	One defect (Blowhole)
6	HET-06	Part where a blowhole detected by RT might exist (2)	-	No defects
0	HET-07	Part where a blowhole detected by RT might exist (3)	φ1.04	One defect (Blowhole)



Fig.5 Blowhole detected by microfocus X-ray CT

4. 高速炉用ナトリウム機器の初期欠陥数密度 評価

本研究では、TTS の高温ヘッドタンクに対するUT お よびマイクロフォーカスX線CT を行うことで、欠陥の 数密度データを取得した。検出精度の評価は不十分であ るものの、公称板厚13 mmのSUS304 に対して、合計約 15.6 mの溶接線では亀裂が存在しないという結果を得 た。また、代表箇所の合計約1.4 m に対するマイクロフ オーカスX線CT の結果、 φ0.5 と φ1.04 のブローホー ルが1 つずつ検出された。

Chapman ら[3,4,5]の研究結果によると、溶接線1mあたりの初期亀裂個数は約1.2個と予測されている。本研究でUTを行った溶接線約15.6mに対しこの予測をあてはめると、初期亀裂の個数は約18個となる。しかし、本研究で実施したUT結果では亀裂は検出されなかった。この結果から、Chapmanらの提唱したモデルは保守的な評価結果を与えると判断できる。

以上より、例えば高速増殖原型炉「もんじゅ」のホッ トレグ配管(SUS304 製、肉厚約 11 mm)やコールドレ グ配管(SUS304 製、肉厚約 14 mm)のように、高速炉 用ナトリウム機器に使用される薄肉のオーステナイト系 ステンレス鋼において、初期欠陥の数密度データとして Chapmanらの提唱したモデルを保守的に使用することが 考えられるが、引き続き、高速炉研究開発用の試験施設 解体や、高速増殖原型炉「もんじゅ」の廃止措置に伴い 欠陥分布のデータを蓄積していくことが重要である。

5. まとめ

高速炉機器では初期欠陥分布などの測定データがほと んどないという現状の課題に対し、本研究では高速炉用 ナトリウム機器である TTS 高温ヘッドタンクに対し欠陥 分布測定を行った。UT とマイクロフォーカス X線 CT による測定の結果、ブローホールが検出されたが平面状 の欠陥(亀裂)は検出されなかった。

本研究では高速炉機器のPFM 評価に資する初期欠陥 のデータを取得し結果を報告した。高速炉機器に対する PFM 評価を発展させるために、今後はオーステナイト系 ステンレス鋼に対する UT の検出精度の評価に関する検 討と、欠陥分布のデータ蓄積が必要である。

謝辞

本研究を実施するにあたり、非破壊検査株式会社の大 谷清和氏に多大な協力をいただいたため、ここに謝意を 表する。

参考文献

- 吉村忍、関東康祐、 "リスク活用のための確率論 的破壊力学技術 -基礎と応用-"、 日本溶接協会、 2020.
- [2] 日本溶接協会、原子力研究委員会 FMF 小委員会、 "明日のエネルギーの礎に-高速炉新材料の実用化 に向けて-",1999.
- [3] O. J. V. Chapman, "Simulation of Defects in Weld Construction", ASME PVP-Vol.251, pp.81-89, 1993.
- [4] U. S. Nuclear Regulatory Commission, "Technical Element of Risk-Informed Inservice Inspection Programs for Piping", Draft Report, NUREG-1661, 1999.
- [5] Khaleel, Mohammad A, and Simonen, Fredric A.
 "Evaluations of Structural Failure Probabilities and Candidate Inservice Inspection Programs", United States: N. p., 2009.
- [6] 高橋亮、"マイクロフォーカス X 線 CT の撮影原理 と解析例"、表面技術、66 巻 12 号、2015、pp.594-597.
- [7] 平澤泰治ほか、"ステンレス鋼配管突合せ溶接継ぎ
 手の超音波探傷試験員に対する教育・訓練の有効性
 に関する検討"、保全学、15巻1号、pp.77-91、
 2016.
- [8] 田上稔、"鋼構造物溶接部の非破壊検査"、溶接学 会誌、76巻4号、2007、pp.210-214.